

NOTICE D'UTILISATION

GP 500 - 1 : 0 – 2500 Pa

GP 500 - 2 : 0 – 10 000 Pa

GÉNÉRATEUR DE PRESSION

Table des matières

1. Introduction	5
1.1 Présentation générale.....	5
1.2 Symboles utilisés	5
1.3 Interface utilisateur	5
2. Caractéristiques techniques	6
2.1 Caractéristiques générales	6
2.2 Caractéristiques techniques en mesure et génération de pression	6
2.3 Raccordements électriques	6
3. Utilisation du GP 500	7
3.1 Allumer l'appareil	7
3.2 Configurer l'appareil avant une mesure ou une génération.....	7
3.2.1 Activer ou désactiver l'auto-zéro automatique	7
3.2.2 Régler l'intégration.....	7
3.2.3 Sélectionner l'unité.....	7
3.2.4 Réaliser un auto-zéro manuel	7
3.3 Régler les corrections clients.....	7
3.3.1 Visualiser les points	8
3.3.2 Effectuer une génération (correction) interne.....	8
3.3.3 Définir le nombre de points externes.....	8
3.3.4 Effectuer une génération externe	8
3.3.5 Effacer les points	8
3.4 Configurer les programmes de mesure.....	9
3.5 Lancer un programme de mesure.....	10
3.6 Générer une pression	10
4. Réaliser un test de fuite	11
5. Réglages de l'appareil et informations	12
5.1 Réglages de l'appareil	12
5.1.1 Régler l'auto-extinction	12
5.1.2 Régler le rétro-éclairage.....	12
5.1.3 Régler le contraste.....	12
5.1.4 Régler le bip des touches.....	12
5.1.5 Régler la date et l'heure	12
5.1.6 Régler la langue	12
5.2 Informations sur l'appareil	13
6. Utilisation du logiciel	14
6.1 Configuration minimum conseillée	14
6.2 Installation du logiciel	14
6.3 Lancer le logiciel et détecter le GP 500	14
6.4 Configurer les programmes.....	15
6.5 Créer une table de correction.....	15
6.6 Modifier l'intégration de la mesure de pression	16
6.7 Mettre à jour le GP 500.....	16
6.8 Modifier la langue du logiciel.....	17

1.1 Présentation générale

Le générateur de pression permet l'ajustage et l'étalonnage des instruments de mesure en laboratoire ou sur site. Il existe en deux versions :

- **GP 500-1** : de -2500 à +2500 Pa
- **GP 500-2** : de -10 000 à 10 000 Pa

1.2 Symboles utilisés


Pour votre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez suivre la procédure décrite dans cette notice d'utilisation et lire attentivement les notes précédées du symbole suivant :



Le symbole suivant sera également utilisé dans cette notice d'utilisation :
Veuillez lire attentivement les notes d'informations indiquées après ce symbole.



1.3 Interface utilisateur

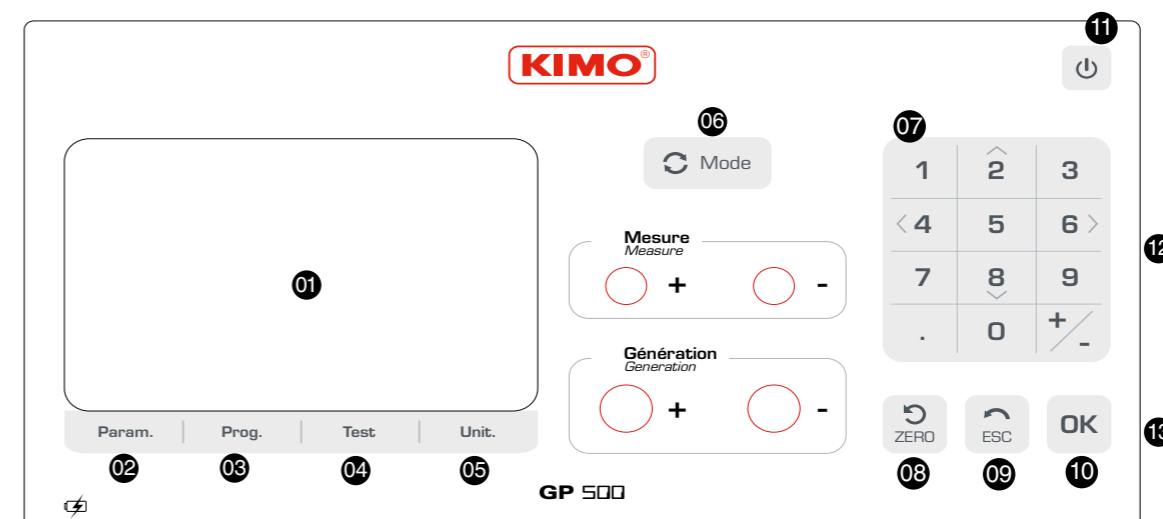

- 01. Écran
- 02. **Param.** : configuration de l'appareil
- 03. **Prog.** : configuration des programmes de génération de pression
- 04. **Test** : test d'étanchéité
- 05. **Unit.** : modification des unités
- 06. **Mode** : choix du mode « Mesure » ou « Génération »

- 07. Clavier 12 touches intégrant des flèches de navigation
- 08. **Zéro** : autozéro manuel
- 09. **Esc** : retour
- 10. **OK** : validation de la sélection
- 11. Touche **On/Off**
- 12. Alimentation sur flanc droit
- 13. Port USB type B sur flanc droit

2. Caractéristiques techniques

2.1 Caractéristiques générales

Afficheur	LCD graphique rétroéclairé Dimensions : 85 x 51 mm Résolution : 240 x 180 pixels
Connexion ports de mesure	Raccords cannelés pour tubes Ø 4 x 7 mm
Connexion ports de génération	Raccords coupleurs rapides DN2.7
Alimentation	230 Vac ±10% / 50-60 Hz ou sur batterie
Consommation	19 W
Autonomie	8 heures
Interface PC	USB
Température d'utilisation	De 0 à + 50 °C
Température de stockage	De -10 à + 70 °C
Environnement	Air, gaz non agressifs, gaz non corrosifs
Langues	Français, anglais
Poids	4.5 kg
Conformité	2014/30/EU CEM ; NF EN 61010-1
Fusible sur la phase et sur le neutre	1 A 250 V temporisé

Appareil à relier à la terre de protection



2.2 Caractéristiques techniques en mesure et génération de pression

	Échelle de mesure	Exactitude en mesure ⁽¹⁾	Échelle en génération	Exactitude en génération ⁽¹⁾	Résolution	Autozéro	Unités
GP 500-1	De -2500 à +2500 Pa	±(0.15% [Valeur lue] +0.8) Pa	De -2500 à -5 Pa et de +5 à +2500 Pa	De ±5 à ±2500 Pa : ±1 Pa	De -2500 à -1000 Pa : 1 Pa De -1000 à -100 Pa : 0.1 Pa De -100 à +100 Pa : 0.01 Pa De +100 à +1000 Pa : 0.1 Pa De +1000 à 2500 Pa : 1 Pa	Automatique	Pa, daPa, hPa, mmH ₂ O, mmHg, mbar, inWg
GP 500-2	De -10 000 à +10 000 Pa	±(0.15% [Valeur lue] +6) Pa	De -10 000 à -50 Pa et de +50 à +10 000 Pa	De -10 000 à -50 Pa : ±10 Pa De +50 à +1000 Pa : 1 Pa De +1000 à +10 000 Pa : 10 Pa	De -10 000 à -1000 Pa : 1 Pa De -1000 à -100 Pa : 0.1 Pa De -100 à +100 Pa : 0.01 Pa De +100 à +1000 Pa : 0.1 Pa De +1000 à +10 000 Pa : 1 Pa	Manuel (clavier)	Pa, daPa, hPa, mmH ₂ O, mmHg, mbar, inWg

⁽¹⁾Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

2.3 Raccordements électriques



L'alimentation électrique du GP 500 doit être équipé d'un système de protection contre les courants de fuite adapté à la puissance de l'appareil.



Toute intervention ou raccordement électrique doit être réalisé par un technicien formé et qualifié. L'appareil doit être hors-tension. Avant de procéder au raccordement, vérifier le type d'alimentation indiqué sur le produit.

3. Utilisation du GP 500

3.1 Allumer l'appareil

Pour mettre en route le GP 500 :

- Brancher le GP 500.



Il n'est pas obligatoire de brancher le GP 500. Sa batterie interne a une autonomie de 8 heures. Néanmoins, en cas d'utilisation prolongée, il est conseillé de le brancher sur le secteur.

- Appuyer sur le bouton « **On/OFF** » en haut à droite de l'interface utilisateur.

3.2 Configurer l'appareil avant une mesure ou une génération

3.2.1 Activer ou désactiver l'auto-zéro automatique

- Appuyer sur le bouton « **Param.** ».
- Aller sur la ligne « **Auto-zéro** » et appuyer sur la touche **OK**.
- A l'aide des flèches sélectionner « **ON** » pour activer l'auto-zéro automatique ou « **OFF** » pour désactiver l'autozéro automatique.



Cet auto-zéro s'effectuera toutes les 20 secondes pour une mesure inférieure à 100 Pa, toutes les minutes pour une mesure inférieure à 1000 Pa et toutes les 5 minutes pour une mesure supérieure à 1000 Pa.

- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.
- Appuyer sur la touche **ESC** pour revenir à l'écran de mesure.

3.2.2 Régler l'intégration

L'élément de mesure de pression des GP 500 est très sensible et très réactif aux changements de pression. Lors de mesures sur un réseau aéraulique instable, la mesure de pression devient illisible. Le coefficient d'intégration (de 0 à 9) permet alors de lisser la mesure de pression afin d'éviter les variations intempestives et permettre l'exploitation d'une mesure plus stable.

- Appuyer sur le bouton « **Param.** ».
- Aller sur la ligne « **Intégration** » puis appuyer sur la touche **OK**.
- A l'aide des flèches sélectionner l'intégration souhaitée entre 0 et 9.
- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.
- Appuyer sur la touche **ESC** pour revenir à l'écran de mesure.

3.2.3 Sélectionner l'unité

- Appuyer sur le bouton « **Unit.** ».

L'unité actuellement utilisée s'affiche en haut de l'écran

- A l'aide des flèches sélectionner l'unité souhaitée : Pa, daPa, hPa, mmH₂O, mmHg, mbar et inWg.
- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

3.2.4 Réaliser un auto-zéro manuel

- Appuyer sur la touche  pour déclencher l'auto-zéro.

3.3 Régler les corrections clients

Les corrections clients permettent de vérifier que le GP 500 mesure et génère des valeurs correctes. Les valeurs mesurées ou générées par le GP 500 sont comparées à un étalon, et peuvent être ensuite corrigées sur le GP 500.

Deux types de générations peuvent être effectués :

Génération interne : l'appareil génère une pression sur l'étalon. Le nombre de point générés et leurs consignes ne sont pas modifiables.

Génération externe : l'appareil génère une pression sur l'étalon. Le nombre de points générés et leurs consignes sont définis par l'utilisateur.

- Appuyer sur le bouton « **Param.** ».
- Aller sur la ligne « **Corrections client** » puis appuyer sur la touche **OK**.
- Un cadre s'affiche à l'écran, à l'aide des touches taper le code 0101 puis appuyer sur la touche **OK**.
- Le menu « **Corrections Client** » s'affiche à l'écran.

3.3.1 Visualiser les points

- Aller sur la ligne « **Visualiser les points** » puis appuyer sur la touche **OK**. L'appareil affiche les points qui ont été générés et comparés à l'étalon.

3.3.2 Effectuer une génération (correction) interne

La correction interne permet de lancer une série de points de consigne définie par le GP 500. L'appareil génère 21 points de consigne.

- Connecter les prises « **Génération** » du GP 500 sur un appareil étalon.
- Aller sur la ligne « **Génération interne** » puis appuyer sur la touche **OK**.

Le GP 500 génère le 1^{er} point de consigne.

- Comparer le point généré par le GP 500 à l'étalon.
- Appuyer sur **OK**, entrer la valeur affichée par l'étalon avec le pavé numérique puis appuyer sur **OK**.

Le GP 500 génère le 2^{ème} point de consigne.

- Réaliser la même procédure pour les points suivants.

Pour annuler en cours de génération :

- Appuyer sur le bouton **Esc**.

3.3.3 Définir le nombre de points externes

Pour effectuer une correction externe, il est nécessaire de définir le nombre de points externes qui seront réalisés par le GP 500.

- Aller sur la ligne « **Nbr. points externes** » puis appuyer sur la touche **OK**.
- A l'aide des flèches Haut et Bas, sélectionner le nombre de points externes souhaitées entre 2 et 21.
- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

3.3.4 Effectuer une génération externe

- Connecter un banc de pression sur les connexions « **Mesure** » du GP 500.
- Connecter également ce banc de pression à un appareil étalon.
- Aller sur la ligne « **Génération externe** » puis appuyer sur la touche **OK**.
- Générer une consigne avec le banc de pression.

Le GP 500 affiche la valeur mesurée.

- Comparer cette valeur à la valeur mesurée par l'appareil étalon.
- Appuyer sur **OK**.
- Entrer la valeur mesurée par l'appareil étalon puis appuyer sur **OK**.

Le GP 500 passe au 2^{ème} point.

- Générer une 2^{ème} consigne avec le banc de pression.

Le GP 500 affiche la valeur mesurée.

- Comparer cette valeur à la valeur mesurée par l'appareil étalon.
- Appuyer sur **OK**.
- Entrer la valeur mesurée par l'appareil étalon puis appuyer sur **OK**.
- Suivre la même procédure pour les points suivants.



Le 1^{er} point à comparer doit être la valeur minimum de l'échelle de mesure du GP 500 (-2499 Pa ou -9999 Pa selon le modèle de GP 500) et le dernier point à comparer doit être la valeur maximum de l'échelle de mesure du GP 500 (+2499 ou +9999 Pa selon le modèle de GP 500).

3.3.5 Effacer les points

- Aller sur la ligne « **Effacer les points** » puis appuyer sur la touche **OK**. Un message d'alerte apparaît : « **Attention ! Effacer l'étalonnage** ».
- Sélectionner « **Valider** » ou « **Annuler** » puis appuyer sur la touche **OK**.

3.4 Configurer les programmes de mesure

La fonction « **Programmes** » permet de définir le nombre et la durée des différents paliers à atteindre. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 programmes différents avec 20 valeurs de consignes (paliers) par programme.

- Appuyer sur le bouton « **Prog** ».

L'écran affiche les différents programmes. L'appareil propose d'exécuter un programme ou d'en modifier un.

- A l'aide des flèches haut et bas aller sur le programme souhaité puis avec les flèches gauche et droite sélectionner « **Modifier** ».
- Appuyer sur **OK** pour valider.
- Un menu déroulant s'affiche à l'écran avec les différents paramètres à configurer.

Sélectionner l'unité

- Aller sur la ligne « **Unité** » puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide des flèches sélectionner l'unité souhaitée : Pa, daPa, hPa, mmH₂O, mmHg, mbar et inWg.
- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.
- Appuyer sur **Esc** pour revenir à la configuration du programme.

Sélectionner la durée d'un palier

- Aller sur la ligne « **Durée d'un palier** » puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide du clavier rentrer le temps souhaitée du palier (entre 0 et 59 min 59 s).
- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

Entrer le nom du programme

- Aller sur la ligne « **Nom du programme** » puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide du clavier entrer le nom du programme souhaité.
- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

Modifier les paliers

- Aller sur la ligne « **Modifier le(s) paliers(s)** » puis appuyer sur **OK**.
- Aller sur « **Ajouter** » puis appuyer sur **OK** pour ajouter un palier au programme.
- Entrer la valeur du palier avec le pavé numérique puis appuyer sur **OK**.

Supprimer un palier

- Aller sur le palier à supprimer avec les flèches Haut et Bas.
- Aller sur « **Supprimer** » avec les flèches Gauche et Droite.
- Appuyer sur **OK**.

Insérer un palier

- Aller sur « **Palier 2** » par exemple.
 - Aller sur « **Insérer** » puis appuyer sur **OK**.
 - Entrer la valeur du palier puis appuyer sur **OK**.
- Le palier s'insère en dessous du palier 2 dans l'exemple.

- Appuyer sur **Esc** pour revenir à la configuration du programme.

Vider le programme

- Aller sur la ligne « **Vider le programme** » puis appuyer sur **OK**. Un message d'alerte s'affiche à l'écran : « **Effacer les paliers ?** ».
- Sélectionner à l'aide des flèches « **Valider** » ou « **Annuler** ».
- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

3.5 Lancer un programme de mesure

- Appuyer sur le bouton « **Prog** ».

L'écran affiche les différents programmes.

L'appareil propose d'exécuter un programme ou de modifier un programme.

- A l'aide des flèches haut et bas aller sur le programme souhaitée puis avec les flèches gauche et droite sur « **Exécuter** ».
- Appuyer sur OK pour lancer le programme.

Le programme de mesure se lance, l'écran affiche les données.

- Appuyer sur la touche ESC pour arrêter le programme de mesure.

3.6 Générer une pression

Outre la partie « **Programme de mesure** », il est possible de générer la pression souhaité de manière très simple.

- Appuyer sur le bouton « **Mode** » pour être en mode « **Génération** ».

La led verte située à côté de « **Génération** » s'allume.

- Entrer la pression souhaitée avec le pavé numérique puis appuyer sur OK pour valider.

Le GP 500 génère la pression souhaitée. La led verte clignote jusqu'à ce que la pression requise soit atteinte.

Lorsque cette pression est stabilisée, la led verte se fixe.

4. Réaliser un test de fuite

Le GP 500 permet de tester un réseau aéraulique existant et ainsi vérifier si des fuites sont présentes dans ce réseau.

- Appuyer sur le bouton « **Test** ».

L'écran « **Test de fuite** » s'affiche. Cet écran permet de configurer le test puis de le démarrer.

- Aller sur la ligne « **Consigne** » pour régler la consigne que devra atteindre le GP 500 puis appuyer sur OK.
- Entrer une consigne entre -10 000 et +10 000 Pa ou entre -2500 et +2500 Pa selon le modèle de GP 500.
- Aller sur la ligne « **Unité** » puis appuyer sur OK.
- Sélectionner l'unité souhaitée entre Pa, daPa, mmH₂O, mmHg, mbar et inWg avec les flèches Haut et Bas puis appuyer sur OK.
- Aller sur la ligne « **Durée du test** » puis appuyer sur OK pour régler la durée pendant laquelle le générateur effectue le test.
- Régler la durée avec le pavé numérique puis appuyer sur OK.

Une fois les réglages effectués, le GP 500 doit être connecté au réseau à tester.

- Effectuer la connexion entre le réseau et les prises de pression « **Génération** » de l'appareil grâce aux tubes silicone et raccords DN2.7 fournis.

Le test peut alors commencer :

- Aller sur la ligne « **Démarrer le test** » puis appuyer sur OK.

Le GP 500 génère la pression de consigne puis la maintient pendant la durée du test.

A la fin du test de fuite, le GP 500 rappelle la consigne et indique en dessous la dérive en pression et en pourcentage en haut de l'écran.

Il indique également « **Test de fuite terminé** » avec le delta P en bas de l'écran.

5. Réglages de l'appareil et informations

5.1 Réglages de l'appareil

Il est possible de régler les paramètres suivants du GP 500 :

1. L'auto-extinction ;
2. Le rétro-éclairage ;
3. Le contraste ;
4. Le bip touche ;
5. La date.

- Appuyer sur la touche « **Param.** ».
- Aller sur la ligne « **Réglages** » puis appuyer sur la touche OK.

5.1.1 Régler l'auto-extinction

- Aller sur la ligne « **Auto-extinction** » puis appuyer sur la touche OK.
- Sélectionner à l'aide des flèches le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 60 minutes ou OFF.
- Appuyer sur la touche OK pour valider.

5.1.2 Régler le rétro-éclairage

- Aller sur la ligne « **Rétro-éclairage** » puis appuyer sur la touche OK.
- Sélectionner à l'aide des flèches l'intensité souhaitée du Rétro-éclairage entre 0 et 5.
- Appuyer sur la touche OK pour valider.

5.1.3 Régler le contraste

- Aller sur la ligne « **Contraste** » puis appuyer sur la touche OK.
- Sélectionner à l'aide des flèches l'intensité souhaitée du contraste entre 0 et 3.
- Appuyer sur la touche OK pour valider.

5.1.4 Régler le bip des touches

- Aller sur la ligne « **Bip touche** » puis appuyer sur la touche OK.
- A l'aide des flèches sélectionner « **ON** » pour activer le bip des touches ou « **OFF** » pour le désactiver.
- Appuyer sur la touche OK pour valider.

5.1.5 Régler la date et l'heure

- Aller sur la ligne « **Date** » puis appuyer sur la touche OK.

La date s'affiche en haut de l'écran et l'heure s'affiche en bas de l'écran.

- A l'aide des flèches aller sur l'élément de la date à modifier puis appuyer sur la touche OK.
- Rentrer à l'aide du clavier le nombre souhaitée puis appuyer sur OK pour valider.
- Effectuer la même procédure pour régler l'heure.

5.1.6 Régler la langue

- Appuyer sur la touche « **Param.** ».
- Aller sur la ligne « **Langue** » puis appuyer sur la touche OK.
- Sélectionner à l'aide des flèches « **FR** » pour le français ou « **EN** » pour l'anglais.
- Appuyer sur la touche OK pour valider.

5.2 Informations sur l'appareil

- Appuyer sur la touche « **Param.** ».
- Aller sur la ligne « **Informations** » puis appuyer sur la touche OK.

L'écran affiche les différentes informations concernant le GP 500 :

- La version logiciel. Ex : v1.000 (b0274)
- Le numéro de série. Ex : 5F.14.01.16777215
- La date d'étalonnage. Ex : 19/06/2014
- Email du SAV.

6. Utilisation du logiciel

Le GP 500 est livré avec un logiciel LGP500 permettant d'effectuer les actions suivantes :

1. Configurer les différents programmes
2. Réaliser un étalonnage
3. Configurer l'intégration en pression
4. Mettre à jour l'appareil

6.1 Configuration minimum conseillée

Pour le bon fonctionnement du logiciel, la configuration suivante est fortement conseillée :

- Configuration minimum : Windows, XP, VISTA, 7
- Port de communication : USB 2.0
- Mémoire RAM : 1GO
- Espace disque nécessaire : 1GO

6.2 Installation du logiciel

- Insérer la clé USB dans le port USB.
- Ouvrir le dossier de la clé.
- Ouvrir le dossier avec le nom du logiciel.
- Double-cliquer sur le fichier exécutable .exe

L'installation démarre automatiquement.

Si ce n'est pas le cas, aller dans « Poste de travail », double-cliquer sur la clé USB puis sur l'icône « LGP500 ».


- Suivre les indications de l'installation.

6.3 Lancer le logiciel et détecter le GP 500


Une fois le logiciel installé sur l'ordinateur, double-cliquer sur l'icône de lancement. La fenêtre suivante s'ouvre.



Type de GP 500 - N° de série

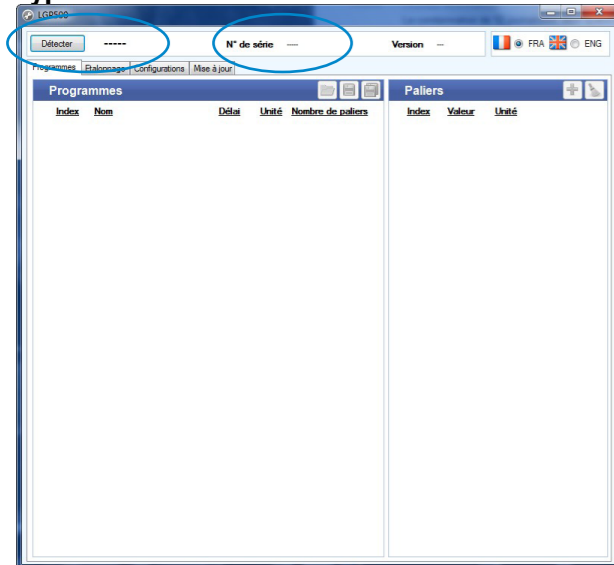





- Cliquer sur le bouton « Détecter » en haut à gauche de la fenêtre.

 Le logiciel détecte l'appareil et s'ouvre sur l'onglet des programmes enregistrés dans le GP 500. Il affiche également le type de GP 500 (2500 Pa ou 10 000 Pa), son numéro de série et la version du firmware en haut de la fenêtre.


6.4 Configurer les programmes

L'onglet « Programme » liste les programmes enregistrés dans le GP 500 ainsi que les paliers liés aux programmes. Il permet également de les modifier.


Dans la partie « Programme » :

- Cliquer sur le programme souhaité.
- Entrer la durée du palier en seconde dans la colonne « Temps ».
- Sélectionner l'unité dans la colonne « Unité ».
- Cliquer sur  pour valider les modifications et les envoyer dans l'appareil.
- Cliquer sur le bouton  pour enregistrer le programme sélectionné sur l'ordinateur.
- Cliquer sur le bouton  pour enregistrer tous les programmes sur l'ordinateur.
- Cliquer sur le bouton  pour ouvrir un programme enregistré dans l'ordinateur.


Dans la partie « Paliers » :

- Cliquer sur le programme souhaité.
- Le nombre de paliers correspondant à ce programme s'affiche dans la partie « Paliers ».
- Cliquer sur un palier.
- Entrer la valeur du palier.
- Cliquer sur  pour valider les modifications et les envoyer dans l'appareil.

Pour supprimer un palier d'un programme :

- Cliquer sur le programme souhaité.
- Cliquer sur la croix rouge correspondant au palier à supprimer dans la partie « Paliers ».
- Cliquer sur  du programme correspondant.


Pour supprimer l'ensemble des paliers d'un programme :

- Cliquer sur le programme souhaité.
- Cliquer sur  dans la partie « Paliers ».



La totalité des paliers sera supprimée.

Pour ajouter un palier à un programme :

 
- Cliquer sur le programme souhaité.
- Cliquer sur  dans la partie « Paliers ».

Si un programme contient 20 paliers, le logiciel indiquera que le nombre maximum de paliers a été atteint.

6.5 Créer une table de correction


La table de correction permet de vérifier que le GP 500 mesure et génère des valeurs correctes. Les valeurs mesurées ou générées par le GP 500 sont comparées à un étalon, et peuvent être ensuite corrigées sur le GP 500.

- Cliquer sur l'onglet « Correction ».




- Cliquer sur le bouton « Effectuer corrections ».

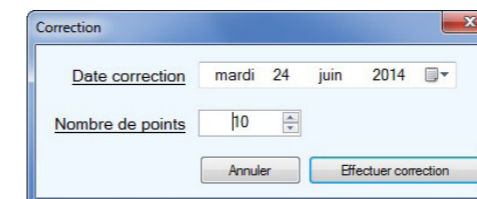


La fenêtre suivante s'ouvre.



- Entrer la date de correction.
- Entrer le nombre de point.
- Cliquer sur le bouton « Effectuer correction ».

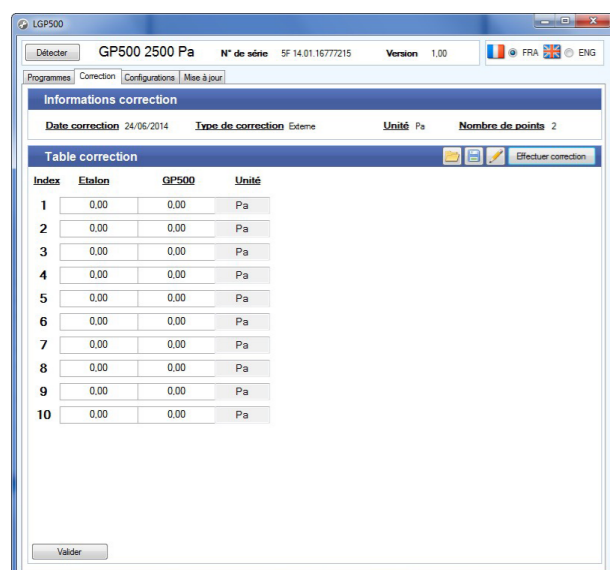La fenêtre ci-contre s'ouvre.




- Lancer la mesure du GP 500.
- Indiquer la valeur indiquée par l'étalon et par le GP 500 pour tous les points d'étalonnage.
- Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour entrer les modifications dans l'appareil.
- Cliquer sur le bouton  pour enregistrer la table de correction dans l'ordinateur.
- Cliquer sur le bouton  pour ouvrir une table de correction enregistrée dans l'ordinateur.
- Cliquer sur le bouton  pour modifier l'étalonnage en cours.


6.6 Modifier l'intégration de la mesure de pression

L'élément de mesure de pression des GP 500 est très sensible et très réactif aux changements de pression. Lors de mesures sur un réseau aéraulique instable, la mesure de pression devient illisible. Le coefficient d'intégration (de 0 a 9) permet alors de lisser la mesure de pression afin d'éviter les variations intempestives et permettre l'exploitation d'une mesure plus stable.

- Cliquer sur l'onglet « **Configuration** ».

La fenêtre suivante s'ouvre.

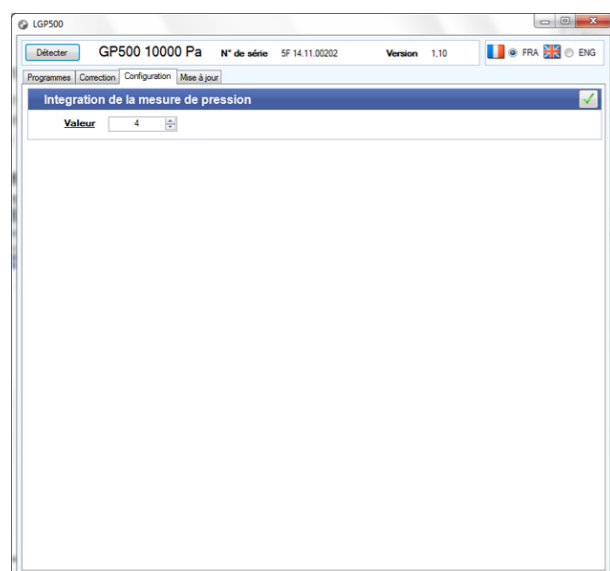


- Entrer la valeur souhaitée de l'intégration de la mesure de pression entre 0 et 9.
- Cliquer sur  pour valider l'intégration et l'envoyer dans l'appareil.

6.7 Mettre à jour le GP 500

Il est possible de mettre à jour le logiciel embarqué du GP 500, c'est à dire le logiciel interne qui permet à l'appareil de fonctionner. Pour cela, il faut contacter l'entreprise afin d'obtenir un fichier de type .bin de mise à jour.


- Cliquer sur l'onglet « **Mise à jour** ».

La fenêtre suivante s'ouvre.

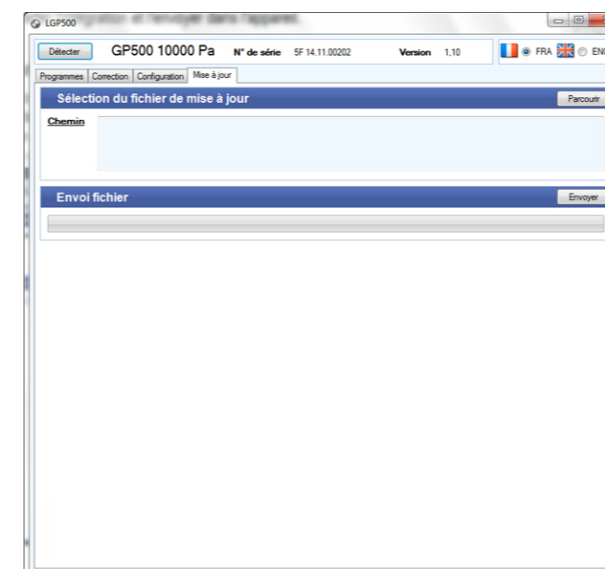

- Cliquer sur le bouton « **Parcourir** ».
- Aller dans le dossier où est situé le fichier de mise à jour .bin.
- Cliquer sur le bouton « **Envoyer** ».

La fenêtre suivante s'ouvre.

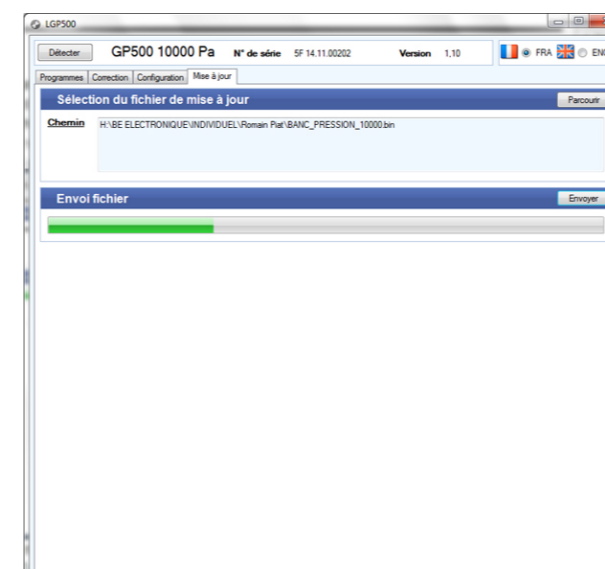

Le GP 500 redémarre et affiche le message « **Programming flash** » pendant la mise à jour. A la fin de la mise à jour, le GP 500 s'éteint et le logiciel indique que la mise à jour a réussi.

- Cliquer sur OK.

6.8 Modifier la langue du logiciel

- Cliquer sur la puce « **FRA** » ou « **ENG** » pour sélectionner la langue du logiciel.



Sauermann Industrie
ZA Bernard Moulinet
24700 Montpon-Ménéstérol
France
T. +33 (0)5 53 80 85 00
services@sauermanngroup.com

Sauermann NA
10 W. College Avenue, Unit B
Yardley, Pennsylvania 19067
T. (+1) 215-750-1212

Sauermann GmbH
Leibnizstraße 6
D – 74211 Leingarten
T. +49 (0)7131/399990
F. +49 (0)7131/399992

Sauermann UK
Units 7-9, Trident Business Park
Amy Johnson Way
Blackpool - FY4 2RP
T. +44 (0)1253 340170

Sauermann Italia srl S.U
Via G. Golini 61/10
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
T. (+39)-051-6951033
F. (+39)-051-942254

Sauermann Ibérica
C/Albert Einstein 33.
Planta 3. P. I. Santa Margarida II-
08223 Terrassa (Spain)
T. +34 931 016 975

Sauermann Australia
Unit 1/36 Campbell Ave,
Cromer, NSW, 2099
T. (+612) 8880 4631

Sauermann China
Room 209, Building 7,
No. 3000 Longdong Ave.
Pudong New District
Shanghai 201203
R.P. China
T. (+86) 21 6100 1877